

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ23-068

检测日期: 2023年03月31日

企业名称: 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

联系人: 王德雀 电话: _____

联系地址: 江西省抚州市临川区茅排乡


邮政编码: / 传真: /

Q/JXKJ-D106-2019

共 1 页 第 1 页

序号	检测项目	参数及型号	报告编号	检测结果	存在问题与整改意见
1	空气压缩机	LBZ-75A/8	AJKJYF68-068-2023	合格	/
		LBZ-75A/8	AJKJYF69-068-2023	合格	
2	供电系统	系统	AJKJGD34-DS15-068-2023	合格	/
	变压器	S11-M-315/10	AJKJGD34-BY25-068-2023	合格	
	接地电阻	/	AJKJGD34-DJ(279-284)-068-2023	合格	
3	通风系统	系统	AJKJTF18-068-2023	合格	/
	主扇风机	K40-4-No11	AJKJTF18-ZS22-068-2023	合格	
/	/	/	/	/	/
备注	该矿采用平硐开拓,无提升运输系统,井内涌水由平硐水沟自流出。				

检测单位: 江西省矿检安全科技有限公司
 地 址: 江西省南昌市青云谱区南莲路503-1号
 传 真: 0791-85208323
 邮政编码: 330030

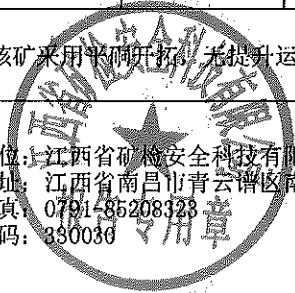

安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。


三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2023年04月06日



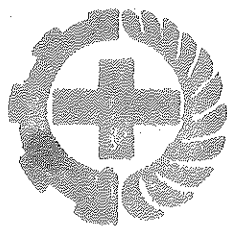

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位：江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

受检单位：江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

设备名称：螺杆式空气压缩机

型号规格：LBZ-75A/8

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023年03月31日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF68-068-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿		
	地址	江西省抚州市临川区茅排乡		
设备名称	螺杆式空气压缩机	设备编号	1#	
规格型号	LBZ-75A/8	出厂日期	2012.12	
制造单位	(源盛集团)螺霸压缩机有限公司			
设备状态	正常运行			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.03.31	
检测检验地点	井口空压机房	检测检验周期	1年	
受检单位	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿			
检测检验项目	空气压缩机			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分:固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格 			
检测检验组成员	李通 曹伟			
备注	/			

批准: 李通

审核: 曹伟

主检: 李通

日期: 2023.04.06

日期: 2023.04.06

日期: 2023.04.06

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF68-068-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20221100008
红外干湿计	KJ597	±2%读数 ±2℃	T20220600393
振动检测仪	KJ653	优于 5%±2 个字	M20220400986
钢卷尺	KJ028	2 级	E20230100301
数字转速表	KJ568	±0.05%+5	M20220601071
智能数字大气压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH	M20230300972
空压机综合参数测试仪	KJ054	±0.5%	E20230100532

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF68-068-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

固定式空气压缩机基本信息					
空气压缩机铭牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	螺杆式空气压缩机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	LBZ-75A/8		电机型号	YZ-200S-2	
设备出厂编号	120875083		电机出厂编号	55	
额定流量 (m ³ /min)	13		电机容量(kW)	75	
额定压力 (MPa)	0.8		额定电压(V)	380	
轴功率(kW)	≤75		额定电流(A)	134	
额定转速 (r/min)	2970		转速(r/min)	2970	
出厂日期	2012.12		出厂日期	2011.04	
制造厂家	(源盛集团) 螺霸压缩机有限公司		制造厂家	湖北特众电机 有限公司	
检测环境数据					
温度(℃)	14.5	湿度(%RH)	73.4	气压(hPa)	983.9
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。	/	/	
2	安装环境	空气压缩机的储气罐,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅处。在井下,储气罐应与空气压缩机有效隔离。	设在室外阴凉处	合格	
3	安全保护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道,应安装安全防护装置。	有安装防护装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF68-068-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	消防措施	空气压缩机安装地点应有消防器材。	有	合格	
5	值班机房噪声 (dB (A))	空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。	/	/	
6	压缩机油闪点 (°C)	应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。	/	/	
7	润滑系统密封	润滑系统不应有泄漏现象。	无	合格	
8	润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	有	合格	
9	润滑油欠压保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。	有	合格	
10	润滑油超温保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。	有	合格	
11	冷却系统	水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。	风冷系统 工作正常	合格	
12	冷却器	活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器,	/	/	
		冷却器出口应安装安全阀。	/	/	
13	储气罐安全装置	储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	安装有安全 阀、放水阀、 检查孔	合格	
14	截止阀和释放装置	储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	有截止阀 门和压力 释放装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF68-068-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	储气罐压力表	储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	有	/	
16	止回阀	活塞式空气压缩机与储气罐之间, 应安装止回阀。	/	/	
17	放空管	储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。	放空管的出口能避免直对相关人员	合格	
18	储气罐温度(°C)	储气罐内的温度应保持在 120°C 以下, 当超过 120°C 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	31.2	合格	
19	系统压力表	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。	/	/	
		回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。	末级压缩级后安装有压力指示仪表	合格	
20	排气压力(MPa)	空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	0.79	合格	能达到 0.8MPa
21	压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。	能	合格	
22	出口安全阀	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀, 对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。	在末级压缩级之后安装有安全阀	合格	
23	末级出口的安全阀	如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时, 空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 储气罐上安装有安全阀	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF68-068-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
24	排气温度保护装置	活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	/	/	
		回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。	有超温停车和报警装置	合格	
25	曲轴箱油温(℃)	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	/	/	
26	停车复位	各种保护装置致使空气压缩机保护停车后,应只能手动复位,手动复位之前,空气压缩机应不能自动起动。	只能手动复位	合格	
27	运转状态	各运动部件运行正常,无异常现象。	运行正常	合格	
28	振动 (mm/s)	空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。	2.2	合格	
29	转速 (r/min)	对于非变频调速控制的空气压缩机,其主轴转速与额定值间偏差不应超过±3%。	2971	合格	偏差: +0.03%
30	容积流量 (m ³ /min)	标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。	12.12	合格	额定流量 13m ³ /min
31	输入比功率 (kW /m ³ ·min)	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。	5.0	合格	风冷 <7.5
32	输入电流 (A)	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	123.60	合格	额定电流 134A
备注					

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告


报告编号: AJKJYF68-068-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------



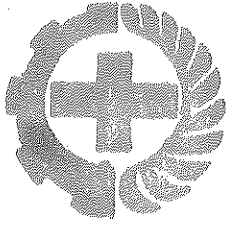

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位：江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

受检单位：江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

设备名称：螺杆式空气压缩机

型号规格：LBZ-75A/8

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023年03月31日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323


传真：0791-85208323




金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF69-068-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿		
	地址	江西省抚州市临川区茅排乡		
设备名称	螺杆式空气压缩机	设备编号	2#	
规格型号	LBZ-75A/8	出厂日期	2013.01	
制造单位	(源盛集团)螺霸压缩机有限公司			
设备状态	正常运行			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.03.31	
检测检验地点	井口空压机房	检测检验周期	1年	
受检单位	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿			
检测检验项目	空气压缩机			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	李通 曹伟			
备注	/			

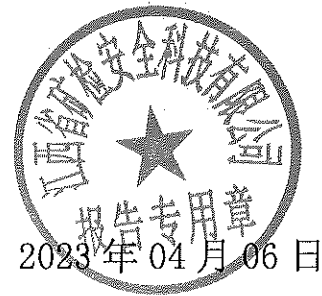

批准:  审核:  主检: 
 日期: 2023.04.06 日期: 2023.04.06 日期: 2023.04.06

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF69-068-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20221100008
红外干湿计	KJ597	±2%读数 ±2℃	T20220600393
振动检测仪	KJ653	优于 5%±2 个字	M20220400986
钢卷尺	KJ028	2 级	E20230100301
数字转速表	KJ568	±0.05%+5	M20220601071
智能数字大气压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH	M20230300972
空压机综合参数测试仪	KJ054	±0.5%	E20230100532

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF69-068-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

固定式空气压缩机基本信息					
空气压缩机铭牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	螺杆式空气压缩机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	LBZ-75A/8		电机型号	YZ-280S-2	
设备出厂编号	130175029		电机出厂编号	2284	
额定流量 (m ³ /min)	12.7		电机容量(kW)	75	
额定压力 (MPa)	0.8		额定电压(V)	380	
轴功率(kW)	≤75		额定电流(A)	135	
额定转速 (r/min)	2970		转速(r/min)	2970	
出厂日期	2013.1		出厂日期	2013.1	
制造厂家	(源盛集团) 螺霸压缩机有限公司		制造厂家	/	
检测环境数据					
温度(℃)	14.5	湿度(%RH)	73.4	气压(hPa)	983.9
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。	/	/	
2	安装环境	空气压缩机的储气罐, 在地面应设在室外阴凉处, 在井下应设在空气流畅处。在井下, 储气罐应与空气压缩机有效隔离。	设在室外阴凉处	合格	
3	安全保护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道, 应安装安全防护装置。	有安装防护装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF69-068-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	消防措施	空气压缩机安装地点应有消防器材。	有	合格	
5	值班机房噪声 (dB (A))	空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。	/	/	
6	压缩机油闪点 (°C)	应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。	/	/	
7	润滑系统密封	润滑系统不应有泄漏现象。	无	合格	
8	润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	有	合格	
9	润滑油欠压保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。	有	合格	
10	润滑油超温保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。	有	合格	
11	冷却系统	水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。	风冷系统 工作正常	合格	
12	冷却器	活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器,	/	/	
		冷却器出口应安装安全阀。	/	/	
13	储气罐安全装置	储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	安装有安全 阀、放水阀、 检查孔	合格	
14	截止阀和释放装置	储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	有截止阀 门和压力 释放装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF69-068-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	储气罐压力表	储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	有	/	
16	止回阀	活塞式空气压缩机与储气罐之间, 应安装止回阀。	/	/	
17	放空管	储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。	放空管的出口能避免直对相关人员	合格	
18	储气罐温度(°C)	储气罐内的温度应保持在 120°C 以下, 当超过 120°C 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	31.2	合格	
19	系统压力表	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。	/	/	
		回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。	末级压缩级后安装有压力指示仪表	合格	
20	排气压力(MPa)	空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	0.78	合格	能达到 0.8MPa
21	压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。	能	合格	
22	出口安全阀	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀, 对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。	在末级压缩级之后安装有安全阀	合格	
23	末级出口的安全阀	如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时, 空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 储气罐上安装有安全阀	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF69-068-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
24	排气温度保护装置	活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	/	/	
		回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。	有超温停车和报警装置	合格	
25	曲轴箱油温 (°C)	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	/	/	
26	停车复位	各种保护装置致使空气压缩机保护停车后, 应只能手动复位, 手动复位之前, 空气压缩机应不能自动起动。	只能手动复位	合格	
27	运转状态	各运动部件运行正常, 无异常现象。	运行正常	合格	
28	振动 (mm/s)	空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。	2.1	合格	
29	转速 (r/min)	对于非变频调速控制的空气压缩机, 其主轴转速与额定值间偏差不应超过 ±3%。	2973	合格	偏差: +0.10%
30	容积流量 (m ³ /min)	标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。	11.00	合格	额定流量 12.7m ³ /min
31	输入比功率 (kW /m ³ ·min)	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。	5.2	合格	风冷 <7.5
32	输入电流 (A)	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	115.67	合格	额定电流 135A
备注					


金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告


报告编号：AJKJYF69-068-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------

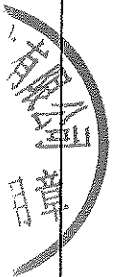

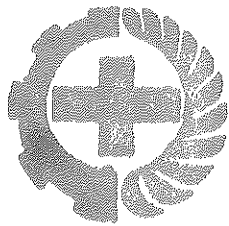

金属非金属矿山供电系统（电气设施） 安全检测检验报告

委 托 单 位：江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

受 检 单 位：江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023 年 03 月 31 日

江西省矿检安★科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD34-DS15-068-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿		
	地址	江西省抚州市临川区茅排乡		
设备名称	供电系统	设备编号	/	
规格型号	/	出厂日期	/	
制造单位	/			
设备状态	/			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023 年 03 月 31 日	
检测检验地点	矿区及井下	检测检验周期	一年	
受检单位	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿			
检测检验项目	供电系统			
检测检验依据	GB50070-2020《矿山电力设计标准》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 《煤矿电气试验规程》（1983）煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL/T572-2010《电力变压器运行规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 曹伟			
备注	/			



批准：刘小勇 审核：邱水均 主检：曾广福

日期：2023.04.06 日期：2023.04.06 日期：2023.04.06

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD34-DS15-068-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
声级计	KJ640	±2	C20230200102
红外干湿计	KJ594	±2.0%± 1 个字	T20220600397

本页以下空白

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD34-DS15-068-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

检测环境数据					
温度（℃）	15.9-16.6	湿度(%RH)	71.2-78.4	气压（kPa）	/
供电系统（电气设施）基本信息					
检测地点			设备型号		
+270m 平硐口变电室主接地极			/		
+270m 平硐口变电室电力变压器接地			S11-M-315/10（130036）		
+270m 平硐口配电室配电柜接地			/		
+270m 平硐口柴油发电机接地			GF-30(1003073)		
+270m 中段平硐内低压配电柜主接地极			/		
+270m 中段平硐内低压配电柜接地			/		
以下无内容			/		
			/		

本页以下空白

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD34-DS15-068-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
1	变配电所或 变压器位置	距采场开采边界的距离应大于或等于 200m。	大于 200m	合格		
		不应设在爆破器材爆炸危险区以内。	危险区 以外	合格		
		不宜设在未稳定的排废场内，且应有安全距离。	有安全 距离	合格		
		不宜设在初期塌陷区，当避开塌陷区有困难时，应采取注浆、充填等安全措施。	塌陷区外	合格		
2	变电所噪音 dB (A)	不应大于 60dB (A)。	55.4	合格	+270m 平硐 口变电室	
3	双电源供电	有下列 情况之 一的 (一级 负荷) 应设双 电源:	1. 有一级负荷的井下变、配电所; 2. 主排水泵房变、配电所; 3. 在有爆炸危险或对人体健康有严重 损害危险环境中工作的主通风机; 4 升降人员的竖井提升机。	双电源供电	合格	GF-30 (30kw)
4	井下配电电 压	高压配电电压应不超过 35kV。	/	/		
		低压配电电压应不超过 1140V。	380V	合格		
		主运输巷道照明电压应不超过 220V。	127V	合格		
		井底车场照明电压应不超过 220V。	127V	合格		
		采掘工作面照明电压应不超过 36V。	矿灯	合格		
5	地面变配电 所防雷	高压进户线和变压器应装设避雷装置。	装设避雷 装置	合格		
6	井下变配电 所防雷	井下变电所一次配电母线及一次母线相接且 电缆线路较长的旋转电极的机旁机柜内部，均 应装设避雷装置。	/	/		

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD34-DS15-068-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
7	引入井下的供电电缆防雷	由地面架空线路引入井下的供电电缆，必须在架空线与电缆连接处装设避雷装置。	/	/		
8	变压器高压侧开关设施	单台变压器容量在 315kVA 以上的应在高压侧设置断路器。	/	/		
		单台变压器容量在 315kVA 及以下的可在高压侧装设跌落式熔断器。	装设跌落式熔断器	合格		
9	变压器低压侧开关设施	变压器低压侧的总开关，应采用自动空气开关或真空断路器。	自动空气开关	合格		
		低压馈出线应装设带有过电流保护的断路器。	有过电流保护	合格		
10	漏电保护装置	井下主变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置	/	/		
		向井下供低压电的地面变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置	装设漏电保护装置	合格	DZ15LE-100/3902	
11	变压器外观检查	变压器安装应符合要求，绝缘子无破损，不应有漏油渗油现象，油标显示油位正常。	绝缘子无破损，无漏油渗油现象，油标显示油位正常	合格		
12	井下用电力变压器	井下应采用矿用变压器（地表）。	/	/		
		普通变压器（地表）	其中性点不应直接接地；	中性点未接地	合格	三相隔离变压器 SBK-50kVA (7S021051502)
			变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线。	二次侧未引出载流中性线	合格	
井下不应采用油浸式变压器（井下）。	/	/				
13	地面用电力变压器	地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。	未向井下供电	合格	S11-M-315/10 (130036)	
14	变压器温度	油箱及结构表面温升不应超过 80K。	24.2K	合格	S11-M-315/10 (130036)	
15	电缆	在竖井井筒或倾角 45° 及以上的井巷内，固定敷设的电缆应采用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆或聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆；	/	/		
		在水平巷道或倾角小于 45° 的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用交联聚乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。	低压阻燃电缆	合格		

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD34-DS15-068-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	电缆	移动式变电站的电源电缆应采用井下矿用监视型屏蔽橡套电缆；	/	/	
		非固定敷设的高低压电缆、移动式和手持式电气设备应采用矿用橡套软电缆；	/	/	
		移动式照明线路应采用橡套电缆；有可能受机械损伤的固定敷设照明电缆应采用钢带铠装电缆；	/	/	
		硐室内应采用塑料护套钢带（或钢丝）铠装电缆；	/	/	
		井下信号和控制用线路应采用铠装电缆；	/	/	
		矿用橡套电缆的接地芯线不应兼作其他用途；	/	/	
		重要电源电缆、移动式电气设备的电缆及井下有爆炸危险环境的低压电缆应采用铜芯电缆。	/	/	
16	电机车滑触线悬挂高度（由轨面算起）	主要运输巷道：线路电压低于 500V 时，不低于 1.8m；线路电压高于 500V 时，不低于 2.0m。	/	/	
17	地面接地装置的接地电阻	容量在 100kVA 以上变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 4Ω。	3.36Ω	合格	+270m 平硐口变电室主接地极
		容量在 100kVA 以下变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 10Ω。	/	/	
18	井下接地装置的接地电阻	井下主接地极应不少于两组。	井下主接地极两组以上	合格	
		井下所有电气设备的金属外壳及电缆金属外皮均应接地，接地电阻不应大于 2Ω，主接地极应不少于两组。	1.78Ω	合格	+270m 中段平硐内低压柜主接地极
19	安全警示标识	变配电所或电气设备设施处应设有明显的安全警示标识。	有明显的安全警示标识	合格	
20	隔离设施	在高压电器设施安全区域应设置栅栏或隔离墙。	设置隔离栅栏	合格	
21	消防设施	变电所内应有灭火器等消防设施。	有灭火器等消防设施	合格	
备注					


金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告


报告编号：AJKJGD34-DS15-068-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------



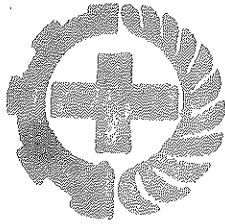

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委托单位: 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

受检单位: 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

设备名称: 电力变压器

型号规格: S11-M-315/10

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023年03月31日

江西省矿检安科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD34-BY25-068-2023

共 5 页 第 1 页

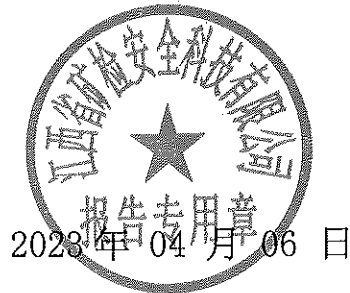委托单位	名称	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿		
	地址	江西省抚州市临川区茅排乡		
设备名称	电力变压器	设备编号	/	
规格型号	S11-M-315/10	出厂日期	2013年3月	
制造单位	湖北电易通电气有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年03月31日	
检测检验地点	+270m平硐口变电室	检测检验周期	一年	
受检单位	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿			
检测检验项目	电力变压器			
检测检验依据	GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第761号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 曹伟			
备注	/			

批准: 审核: 主检: 

日期: 2023.04.06

日期: 2023.04.06

日期: 2023.04.06

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD34-BY25-068-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻表	KJ096	±3%	E20230100028
变比组别自动测试仪	KJ097	0.1级、0.2级、0.3级；	E20230100029
直流电阻快速测试仪	KJ098	0.2%±0.03%FS	E20230100030
中频直流高压发生器	KJ099	0.1kV、1μA	E20230100031
交直流试验操作箱	KJ101	1.5级	E20230100032
红外干湿计	KJ594	±2.0%±1个字	T20220600397

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD34-BY25-068-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息						
型式	S11-M	额定容量 (KVA)		315		
接线方式	Y. yno	额定电压 (V)	高压	10000		
冷却方式	ONAN		低压	400		
油重	230	额定电流 (A)	高压	18.2		
器重	/		低压	454.7		
总重	1250	阻抗电压 (%)		4.39		
出厂编号	130036	出厂日期		2013年3月		
地点	+270m 平硐口变电室	气候		晴		
制造厂家	湖北电易通电气有限公司					
检测环境数据						
温度 (°C)	15.9	湿度 (%RH)	71.2	气压 (kPa)	/	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准	实测结果		单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	<p>1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1 \times 1.5(t_1-t_2)/10$</p> <p>式中 R_1、R_2 分别为温度 t_1、t_2 时的绝缘电阻值。</p> <p>2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 (R_{60}/R_{15}), 其标准是: 10~30°C 时一般不低于 1.3。</p>	绝缘电阻	高压对低压及地: 738MΩ 低压对高压及地: 642MΩ 高低压对地: 645MΩ	合格	
			吸收比: /		/	

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD34-BY25-068-2023

共 5 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准						实测结果		单项判定	备注			
		绕组额定电压 (KV)	1.2~3	6~15	20~35									
2	绕组的泄漏电流 (μA)	绕组额定电压 (KV)	1.2~3	6~15	20~35			15.2	合格	10kv				
		直流试验电压 (KV)	5	10	20									
		1. 试验电压: 10kv 2. 与前一次测试结果相比应无明显变化。												
3	交流耐压试验 (KV)	1. 油浸变压器试验电压值:									26kV	合格	1 分钟无异常	
		额定电压 (KV)	1.5	2	3	6	10	15	20	35				
		试验电压 (KV)	7	8	13	19	26	34	41	64				
2. 干式变压器按出厂试验电压的 0.85 倍。														
4	绕组的直流电阻	1. 对于配电变压器, 绕组直流电阻不平衡率: 相为不大于 4%, 线为不大于 2%; 对于电力变压器, 绕组电流电阻不平衡率: 相 (有中性点引出时) 为不大于 2%, 线 (无中性点引出时) 为不大于 1%。 2. 1600kVA 及以下变压器, 相间差别一般不大于三相平均值的 4%, 线间差别一般不大于三相平均值的 2%。 3. 与以前相同部位测得值比较, 其变化不应大于 2%。									高压侧	+0.49%	合格	
											低压侧	+0.40%		
5	变压比测定	1. 各相应接头的电压比与铭牌值相比, 不应有显著差别, 且符合规律。 2. 电压 35kV 以下, 电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差为 ±1%, 但高压侧 6.3kV 及以下且容量在 500kVA 以下的变压器大修后可稍放宽, 最大不超过 ±2%, 其它所有变压器 (额定分接头) 电压比允许偏差为 ±0.5%。									AB/ab	25.012	合格	K=25
											BC/bc	25.011		
											AC/ac	25.011		
6	绝缘油耐压试验 (KV)	击穿电压要求									/	/		
		额定电压 (KV)	新油及再生油			运行中的油								
		≤15	≥30			≥25								
		20~35	≥35			≥30								
备注														

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告


报告编号: AJKJGD34-BY25-068-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容</p>
--------------	--------------

不可更改

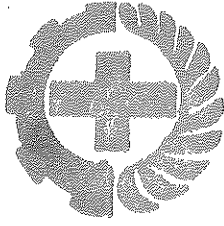

赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD34-DJ(279-284)-068-2023

金属非金属矿山接地装置 安全检测检验报告

委托单位: 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

受检单位: 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023年03月31日

江西省矿检安科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD33-DJ(279-284)-068-2023

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿		
	地址	江西省抚州市临川区茅排乡		
设备名称	接地装置	设备编号	/	
规格型号	/	出厂日期	/	
制造单位	/			
设备状态	/			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年03月31日	
检测检验地点	矿区及井下	检测检验周期	一年	
受检单位	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿			
检测检验项目	接地装置			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第761号			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格 			
检测检验组成员	曾广福 曹伟			
备注	/			

批准:  审核:  主检: 

日期: 2023.04.06 日期: 2023.04.06 日期: 2023.04.06

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD33-DJ(279-284)-068-2023

共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字式接地电阻测试仪	KJ637	$\pm(1\%+0.01\Omega)$ $\pm(1.5\%+0.1\Omega)$	E20230200019
红外干湿计	KJ594	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20220600397

本页以下空白

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD33-DJ(279-284)-068-2023

共 4 页 第 3 页

检测检验项目及结果

检测环境数据										
温度 (°C)		15.9-16.6		湿度 (%RH)		71.2-78.4		气压 (kPa)		/
检测检验项目										
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻 (Ω)		绝缘电阻 (MΩ)		技术要求	单项判定	
				测量值	技术要求	测量值	技术要求			
1	AJKJGD34-DJ279-068-2023	+270m 平硐口变电室主接地极	/	3.36	≤4	/	/	/	合格	
2	AJKJGD34-DJ280-068-2023	+270m 平硐口变电室电力变压器接地	S11-M-315/10 (130036)	3.39	≤4	/	/	/	合格	
3	AJKJGD34-DJ281-068-2023	+270m 平硐口配电室配电柜接地	/	3.45	≤4	/	/	/	合格	
4	AJKJGD34-DJ282-068-2023	+270m 平硐口柴油发电机接地	GF-30(1003073)	3.42	≤4	/	/	/	合格	
5	AJKJGD34-DJ283-068-2023	+270m 中段平硐内低压配电柜主接地极	/	1.78	≤2	/	/	/	合格	
6	AJKJGD34-DJ284-068-2023	+270m 中段平硐内低压配电柜接地	/	1.81	≤2	/	/	/	合格	
	以下无内容									


金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告


报告编号: AJKJGD33-DJ(279-284)-068-2023

共 4 页 第 4 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------



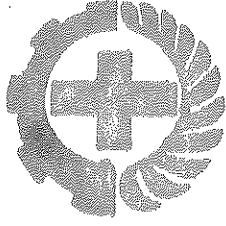

金属非金属矿山通风系统 安全检测检验报告

委托单位: 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

受检单位: 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023年03月31日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323


传真：0791-85208323

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-068-2023

共 12 页 第 1 页

委托单位	名称	江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿		
	地址	江西省抚州市临川区茅排乡		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023.03.31
检测检验地点		矿区及井下	检测检验周期	1年
受检单位		江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿		
检测检验项目		金属非金属地下矿山通风系统		
检测检验依据		GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》 AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》 AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		涂永生 李通		
备注		/		

批准: 审核: 主检: 

日期: 2023.04.06

日期: 2023.04.06

日期: 2023.04.06

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-068-2023

共 12 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书 编号
红外干湿计	KJ407	±2.0%± 1 个字	T20230300271
数字风速仪	KJ465	± (读数 2%+0.2) m/s	E20230100433
钢卷尺	KJ361	2 级	E20230100305
绝缘电阻测试仪	KJ532	±3%	E20220600065
数字接地电阻 测试仪	KJ637	± (1%+0.01 Ω) ± (1.5%+0.1 Ω)	E20230200019
声级计	KJ640	2 级	C20230200102
振动检测仪	KJ653	优于 5%±2 个字	M20220400986
智能数字大气 压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH	M20230300972
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20221100008
手持式激光 测距仪	KJ652	分辨率 1mm	L20220400222
数字风速风量计	KJ457	± (指示值的 5%+0.1m/s)	M20220601070
智能数字微压计	KJ649	精度:0.5%FS	M20220400180

本页以下空白

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-068-2023

共 12 页 第 3 页

检测检验项目及结果

通风系统基本信息						
主通风机台数	1		通风方法	机械通风		
检测环境数据						
温度(°C)	17.4~19.3	湿度(%RH)	72.4~93.4	气压(hPa)	977.4~984.1	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
1	机械通风系统	应有机械通风系统。	有	合格		
2	通风系统图	应有通风系统图并及时更新。	有	合格		
3	进回风巷、进排风口、作业面、采空区、通风构筑物检查	应有主进风巷并风流畅通;主回风巷不作人行道。	进风巷风流畅通、主回风巷不作人行道	合格		
		进风口没有受到有害物质污染;排出的污风没有对矿区环境造成污染。	进风口没有受到有害物质污染;污风没有对矿区环境造成污染	合格		
		采场、掘进巷道、二次破碎巷道和电耙巷道应利用贯穿风流或局部机械通风;局部机械通风应符合安全技术规范要求。	采场利用贯穿风流通风	合格		
		应及时密闭采空区。	已密闭	合格		
		通风构筑物应保持完好严密状态。	保持完好严密状态	合格		
4	反风装置	当利用轴流式风机反转反风时,其反风量应达到正常运转时风量的60%以上。	/	/		
5	风量 (m ³ /s)	总进风量	应满足矿井的需要。	19.91	合格	
		总需风量	应满足矿井的需要。	13.89	合格	
		总排风量	应满足矿井的需要。	21.28	合格	
		有效风量	应满足矿井的需要。	14.91	合格	

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-068-2023

共 12 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
6	作业面风速合格率 (%)	作业面风速合格率应不小于 65%。	100	合格	
7	风源风质合格率 (%)	风源风质合格率应不小于 90%。	/	合格	
8	矿井有效风量率 (%)	有效风量率 $\geq 60\%$ 。	70.06	合格	
9	风量供需比	风量供需比应为 1.32~1.67。	1.53	合格	
备注:					

本页以下空白

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-068-2023

共 12 页 第 5 页


附表一: 通风系统基本情况表

开拓方式	平窿● 竖井○ 斜井○	井口标高 (m)	+270、+320	作业中段标高 (m)	+270
通风方式	抽出式	通风方法	机械通风	井下最多同时 作业人数(人)	6
进风井口 标高(m)	+270	出风井口标高 (m)	+320	主井~回风井 最大风路长(m)	约 1200
主扇台数 (台)	主扇铭牌功率 (kW)	主扇铭牌风量 (m ³ /s)	主扇铭牌风压 (Pa)	局扇台数 (台)	井下内燃设备总功率 (kW)
1	30	11.3~24.7	203~939	/	约 167.6
通风构筑物类型及现状		有风门等通风构筑物保持完好严密状态			
矿井通 风示意 图	见附图				
备注					

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-068-2023

江西临川鲁金矿业公司茅排金矿通风系统测点布置示意图

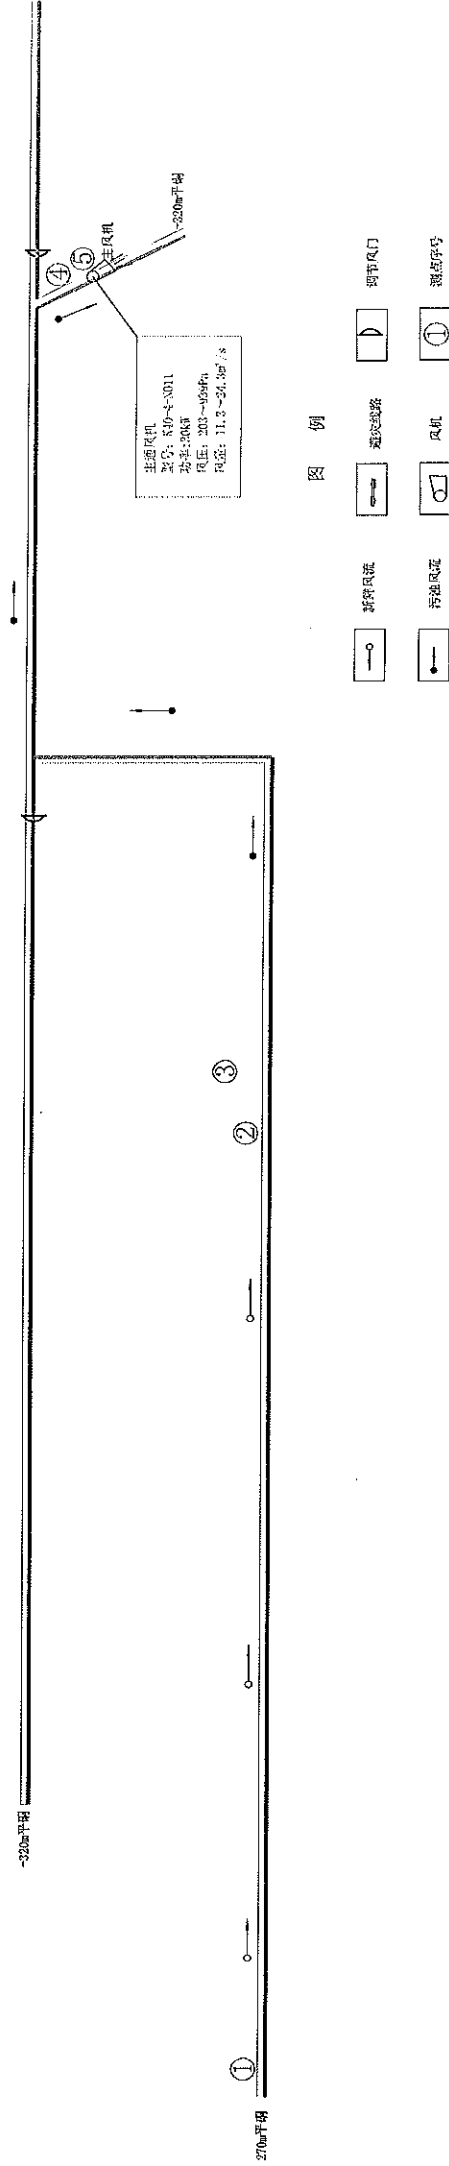

图例




金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-ZS22-068-2023

共 12 页 第 9 页

主通风机检测检验项目及结果

主通风机基本信息					
检测日期	2023.03.31		检测地点	+320m 总回风巷	
主通风机名牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	矿用节能通风机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	K40-4-No11		电机型号	YX-200L-4	
设备出厂编号	1757		电机出厂编号	26153	
额定风压 (Pa)	203~939		电机容量 (kW)	30	
额定风量 (m ³ /s)	11.3~24.7		额定电压 (V)	380	
轴功率 (kW)	≤30		额定电流 (A)	56.8	
传动方式	直联		转速 (r/min)	1470	
出厂日期	2013.09		出厂日期	2013.08	
制造厂家	淄博风机厂有限公司		电机制造厂家	荣成市亿能电机有限公司	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度 (°C)	18.6	湿度 (%RH)	92.8	气压 (hPa)	977.4
检测依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2054-2016《金属非金属在用主通风机系统安全检验规范》				
检测结论	合格				
备注					

批准:  审核:  主检: 
 日期: 2023.04.06 日期: 2023.04.06 日期: 2023.04.06



金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-ZS22-068-2023

共 12 页 第 10 页

主通风机检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装的主通风机应具有矿用产品安全标志。	/	/	
2	零部件和紧固件	通风机和配套电动机各零部件应齐全。	齐全	合格	
		通风机各连接部位的紧固件应牢固。	牢固	合格	
3	刹车装置	装有刹车装置的通风机, 其刹车装置应灵活可靠。	/	/	
4	润滑系统	装有润滑系统的主通风机, 其润滑系统应工作正常。	/	/	
5	结构	通风机外壳和内部结构不应有异常变形或损伤。	未见变形或损伤	合格	
6	电动机运行功率(kw)	通风机的电动机运行功率不应超过其额定功率。	13.90	合格	
7	接地电阻(Ω)	通风机的电动机接地电阻应不大于 2 Ω 。	1.90	合格	
8	绝缘电阻(M Ω)	额定电压 380V 时, 应不小于 0.5M Ω ;	35	合格	
		额定电压 660V 时, 应不小于 1M Ω ;	/	/	
		额定电压 6000V 时, 应不小于 6M Ω 。	/	/	
9	叶片径向间隙值(mm)	通风机叶片与机壳(或保护圈)的单侧间隙值应不小于 2.5mm。	/	/	
10	安全保护及设施	通风机应具备使矿井风流反向的反向性能或反风设施。	有反向设施	合格	
		当利用轴流式风机反转反风时, 应有明确标识。	有反转反风标识	合格	
		通风机应具备过流保护。	有过流保护	合格	
11	监测用仪器仪表	主通风机设有监测风压的仪表;	有	合格	
		设有监测风量(或风速)的仪表;	有	合格	
		设有监测电流的仪表;	有	合格	
		设有监测电压的仪表;	有	合格	
		通风机为矿井离心式通风机时, 还应设有监测轴承温度的仪器仪表。	/	/	

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-ZS22-068-2023

共 12 页 第 11 页

主通风机检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
12	振动 (mm/s)	刚性支承: $V_{rms} \leq 4.6 \text{ mm/s}$ 。	2.5	合格		
		挠性支承: $V_{rms} \leq 7.1 \text{ mm/s}$ 。	/	/		
13	备用电动机	每台通风机应具有相同型号和规格的备用电动机, 并有能迅速调换电动机的设施。	有	合格		
14	噪声 (dB(A))	通风机附近作业场所的噪声不应超过 85dB(A) 。	/	/		
		大于 85dB(A)时, 需配备个人防护用品;	/	/		
		大于或等于 90dB(A)时, 还应采取降低作业场所噪声的措施。	104.2	/	总回风巷内	
15	轴承温度 (°C) (离心式通风机)	滚动轴承	轴承表面温度不应高于环境温度 40°C。	/	/	
		滑动轴承	进油口油温最高为 43°C,	/	/	
			经过轴承和轴承箱后的油温温升不应超过 28°C,	/	/	
			且轴承出口油温不应超过 71°C。	/	/	
16	效率 (%)	通风机在运行工况下的效率, 按全压计算不应低于 70%,	/	/		
		按静压计算不应低于 60%。	59.49	/		
17	风量(m ³ /s)	应满足矿井的需要和产品使用说明书的规定。	21.28	合格		
18	风压(Pa)	应满足矿井的需要和产品使用说明书的规定。	349	合格	静压	
备注						

本页以下空白

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF18-068-2023

共 12 页 第 12 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------

